

本説明書に関する注意事項

本説明書は、以下の環境にて作成しています。環境が異なる場合、説明に一致しない部分が発生する可能性があります。その場合は表示にしたがって操作してください。

- ・コンピュータOS : 「Windows 7 Home Premium」 32bit 64bit
- ・W-Checker ソフト : 「Ver, 2.03」 (W-Checker プログラムがインストールされていること)
- ・通信方式 : 「Bluetooth」 (Bluetoothがインストールされていること)

Bluetooth 無線通信設定

⚠ ご注意


- ・パソコンの設定変更を必ず行ってください。
「ユーザーアカウント制御の設定」でスライダのつまみを一番下以外（上位 3 段）の箇所にしますと、「圧力側ポート」、「質量側ポート」の選択ができなくなり、「エアーマーター、秤」の通信および設定が出来なくなりますので御注意してください。尚、コントロールパネルの表示方法は「カテゴリ」で説明を行っています。
- ・Bluetooth の検出に失敗した時には、「最初にお読み下さい」の「コンピュータ・Bluetooth 機器の入れ替え」を参照してください。

① 「パソコンの設定変更」(Windows 7 セキュリティ設定)

- ・デスクトップ画面より「スタート」→「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「ユーザーアカウント制御設定の変更」をクリックします。
- ・ユーザーアカウント制御の設定画面が表示されたら、スライダのつまみを一番下（通知しない）に下げ、**「OK」**をクリックします。 ※ ユーザーアカウント制御画面になった場合は**「はい」**をクリックしてください
- ・コンピュータの電源を切り、「再起動」をします。

② 「エアーマーター 無線通信設定」

- ・エアーマーターの電源を「ON」にします。 ※秤の電源はOFFの状態である事
- ・デスクトップ画面下「タスクトレイ」の中より  のアイコンをクリックし、 のアイコンをダブルクリックします。

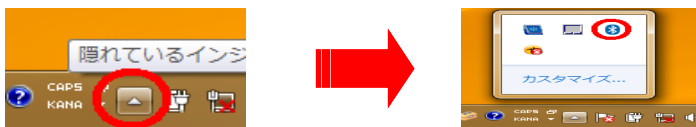

- ・「新しい接続の追加ウィザード」画面となり「カスタムモード」を選択し「次へ」をクリックします。
※W-Checker の Bluetooth 通信機器を受信しない場合は、W-Checker 付属の CD-ROM 最初にお読み下さい→「コンピュータ・Bluetooth 機器の入れ替えの「エアーマーター」・「秤」を参照してください
- ・Bluetooth の検出が終了すると「? SMK Bluetooth SPP」又は、「? BT301」と表示されますので、選択して「次へ」をクリックします。
※W-Checker 以外の Bluetooth 通信機器を受信する可能性があります。「? SMK Bluetooth SPP」又は、「? BT301」と表示されたものを選びます
- ・「Bluetooth Manager-Bluetooth セキュリティ」と表示されるので「Bluetooth パスキー (PIN コード)」に大文字で「SMK」と入力し「OK」をクリックします。

・「次へ」をクリックします。

・「次へ」をクリックします。

※COMポートの割り当てでCOM番号が表示されますので、表示されているCOM番号を覚えておいてください。通常なら「COM40」となっています

・「次へ」をクリックします。

※「COM40の設定が完了しました。」と表示されます

・「次へ」→「完了」をクリックします。

・エアーメーターの電源を「OFF」にします。

③ 「秤 無線通信設定」

・秤の電源を「ON」にします。※エアーメーターの電源はOFFの状態である事

・「新しい接続」をクリックします。

・「新しい接続の追加ウィザード」画面となり「カスタムモード」を選択し「次へ」をクリックします。

・Bluetoothの検出が終了すると「? SMK Bluetooth SPP」又は、「? BT301」と表示されますので、選択して「次へ」をクリックします。

※W-Checker以外のBluetooth通信機器を受信する可能性があります。「? SMK Bluetooth SPP」又は、「? BT301」と表示されたものを選びます

・「Bluetooth Manager-Bluetooth セキュリティ」と表示されるので「Bluetooth パスキー (PIN コード)」に大文字で「SMK」と入力し「OK」をクリックします。

・「次へ」をクリックします。

・「次へ」をクリックします。

※COMポートの割り当てでCOM番号が表示されますので、表示されているCOM番号を覚えておいてください。通常なら「COM41」となっています

・「次へ」をクリックします。

※「COM41の設定が完了しました。」と表示されます

・「次へ」→「完了」をクリックします。

・秤の電源を「OFF」にします。

・「Bluetooth設定」の画面を閉じます。

④ 「圧力、質量 ポートの確認」

・「スタート」→「すべてのプログラム」→「W-Checker」→「W-Checker 初期設定」を選択します。

・「W-Checker 初期設定」の画面が表示され、「圧力側ポート」、「質量側ポート」の確認を行います。

注意 (通常なら、圧力側ポート COM40 質量側ポート COM41 と登録されています)

(②・③でCOMポートの割り当てが別の数字で表示されていれば、その番号となります)

・圧力側、質量側 ポートが「②・③」で設定した同じ番号となっていれば「登録」をクリックします。

注意 (番号が異なればその番号に変更します。違う番号で登録されると通信ができません。)

⑤ 「通信確認」

・「エアーメーター、秤」の電源を「ON」にします。

・「W-Checker」プログラムを起動します。

注意 (プログラムが起動すると「フォアグラウンドの動作を変更しましたので、コンピュータを再起動してください。」と表示されることがありますが無視をして再度W-Checkerプログラムを起動してください。)

・通信可能なメニューを選び「エアーメーター、秤」の通信が出来ているか確認をします。

・「エアーメーター、秤」の通信ができていれば完了です。